

Télécommande Daikin ne répond plus

Panne ou réglage ? — Diagnostic complet pas à pas

01



Le piège des "piles fantômes" — Reset matériel

REPLACEMENT PILES

Changer les deux piles simultanément par des piles alcalines AAA (LR03) neuves. Durée de vie = 1 an.

BOUTON RESET PHYSIQUE

Utiliser un trombone sur l'orifice RESET (face avant ou sous cache piles) pour réveiller le processeur.

DÉCHARGE STATIQUE

Retirer les piles 30 secondes pour vider les condensateurs internes avant de les réinsérer.



L'écran LCD peut afficher des informations même si la puissance est insuffisante pour émettre le signal infrarouge.

02



Test appareil photo — Détecter le signal infrarouge

1. OUVRIR LA CAMÉRA

Activer le mode selfie (caméra frontale) de votre smartphone.

2. POINTER ET APPUYER

Diriger la diode infrarouge de la télécommande vers l'objectif et appuyer sur une touche.

3. ANALYSER LE RÉSULTAT

Flash violet/blanc visible = télécommande OK → problème sur l'unité intérieure. Rien = télécommande défectueuse.

- Utiliser impérativement la caméra frontale — les objectifs principaux récents ont des filtres IR qui bloqueraient le test.

03



Codes d'erreur — Mode diagnostic Daikin

ACCÈS MODE DIAGNOSTIC

- Maintenir Timer Cancel 5 secondes → "00" clignote
- Appuyer successivement → bips courts à chaque code
- Bip long continu = code de la panne réelle identifié

CODES D'ERREUR ET ACTIONS

CODE	SIGNIFICATION	PRIORITÉ
00	Normal / comm. ou récepteur IR	Faible
UA	Erreur d'association int./ext.	Moyen
U4	Défaut liaison filaire int./ext.	Moyen
U0	Manque réfrigérant — fuite	Urgent
A1	Panne carte électronique CCI	Urgent
L5	Surintensité compresseur	Urgent

04



Verrouillage et obstacles physiques

CAPTEUR OBSTRUÉ

Poussière, fumée ou meuble trop proche bloque le récepteur IR. Nettoyer délicatement avec un chiffon doux.

MODE VERROUILLAGE (LOCK)

Icône clé visible ? Maintenir flèche droite + appuyer simultanément sur les 3 autres boutons pendant 5 sec.

BOUTON DE SECOURS

Appuyer sur MARCHE/ARRÊT sur le châssis de l'unité intérieure. Démarre à 25°C → système sain.

05



Reset électrique — Bug électronique mineur

- Couper le disjoncteur dédié à la climatisation au tableau électrique pendant 5 à 10 minutes, puis rétablir. Permet souvent de réinitialiser la carte de commande de l'unité intérieure qui aurait pu "planter".

⚠️ CONSEILS ET RAPPELS IMPORTANTS

A

Faire appel à un pro

Pour U0 (fuite frigorigène) ou A1 (carte), contacter un technicien agréé Daikin.

B

Piles alcalines uniquement

Éviter les piles rechargeables ou de marque générique pour la télécommande IR.

C

Entretien préventif

Un entretien régulier réduit de 30 % les risques de panne urgente.